



Överlåtelsebesiktning



Överlåtelsebesiktning av fast egendom enligt jordabalken för säljare.

Fastighet: Norrköping Mörtlös 1:1

Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt! För att uppfylla en del av Din undersökningsplikt och för att juridiskt överta detta besiktningsutlåtande krävs att Du kontaktar besiktningsmannen för utförande av en köpargenomgång. I annat fall har besiktningsmannen inget juridiskt ansvar gentemot Dig. Vid en köpargenomgång gäller samma villkor och ansvar som vid en separat köparbesiktning.

Tänk på att du som köpare av fastigheten och uppdragsgivare av denna besiktning, alltid har möjlighet att kontakta besiktningsmannen för att ställa frågor rörande de noteringar och texter som detta protokoll innehåller. Vi på Appel Besiktningar AB lägger stor vikt vid att du som uppdragsgivare skall förstå och kunna tolka utlåtandet.





Innehållsförteckning

Objekt	3
Byggnadsbeskrivning	4
Muntliga upplysningar/ tillhandahållna handlingar	5
Okulär besiktning – förklaringar	6
Noteringar	7
Riskanalys	29
Fortsatt teknisk utredning	30
Bilaga 1 – Okulär elinstallationskontroll	31
Bilaga 2 – Okulär kontroll av vatten, avlopp	32
Bilaga 3 – Fuktmätning	33
Bilaga 4 – Radonindikation	35
Bilaga 5 – Areamätning	36
Bilaga 6 – Villkor	37



APPEL BESIKTNINGAR AB

Besiktningsnummer: EA240411-01

Datum: 2024-04-11

Objekt

ADRESS

Objektsadress:	Mörtnäs 1, 618 34 Kolmården
Fastighetsbeteckning:	Norrköping Mörtnäs 1:1
Besiktning:	Överlåtelsebesiktning total
Besiktnings nr:	EA240411-01
Uppdragsgivare:	Julius Salerno
Fastighetsägare:	Julius Salerno
Besiktningsman:	Erik Appel Mail: info@appelbesiktningarab.se Mob: 073-747 10 28
Besiktningsdag:	2024-04-11
Närvarande:	Erik Appel, Appel Besiktningar AB
Väderlek:	Mulet 10°C





Byggnadsbeskrivning

OBJEKT

Byggnadsår/ Ombyggnadsår:	1896
Grundkonstruktion:	Källare (flygel husen har betongplatta på mark samt kryppgrund)
Grundmur:	Natursten och betong
Byggnadstyp:	Friliggande hus med 2 våningsplan (flygel huset har 2 våningsplan)
Bjälklag:	Betong och trä
Stomme material:	Trästomme
Murstock:	Tegel
Takbeläggning:	Betongpannor samt plåttak på ena flygelhuset
Värmesystem:	Bergvärme till ett vattenburet värmesystem (gymflygeln har luft/luft värmepump)
Ventilation:	Självdagsventilation (S) viss mekanisk frånluft (F) gymhuset har ett FTX system
Fönster:	2 glasfönster (3 glasfönster i flygelhusen)
Fasad:	Putsad fasad (träfasad på flygelhusen)
Hängrännor och stuprör:	Galvad plåt
Plåtarbeten:	Galvad plåt
Terrängförhållande:	Plan trädgårdstomt



Muntliga upplysningar/tillhandahållna handlingar

Granskning av tillhandahållna handlingar samt lämnad information

Upplysningar är lämnade av säljare, besiktningsmannen garanterar inte riktigheten i lämnade uppgifter och tillhandahållna handlingar som mottages.

Tillhandahållna Handlingar:

- Det tillhandahölls inga relevanta dokument vid besiktningen.

Information från säljare:

- Säljaren förvärvade fastigheten 2022.
- Säljaren har gjort löpande renoveringar av byggnaden under ägandetiden.

Upplysningar om fel i fastigheten:

- Inga fel eller brister.



Okulär besiktning – förklaringar

Särskilda
förutsättningar vid
besiktningen - samt
övrig information:

Besiktning har skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan omflyttning av belamrade ytor eller möbler.

Bakomliggande ytor ingår i köparens undersökningsplikt.

För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt eller delvis ej besiktningsbara eller belamrade har besiktningsmannen inget ansvar.

I normalfallet kan ett yttertak vara svårt att besiktiga från taket och vi har i de fall framkomlighet är svår eller att säkerheten riskerats, utfört/ gjort besiktningen från takstege, stege vid takfoten samt från vindsluckan i dessa fall.

Det är besiktningsmannen som tar detta beslut på plats.

Uppgifter i Byggnadsbeskrivning kan vara lämnad av säljare om något inte kunnat verifierats på plats.

Muntliga uppgifter:

Avsikten har varit att i detta utlåtande redovisa samtliga förhållanden, som framkommit vid besiktningen och då även samtliga muntliga uppgifter av någon betydelse som lämnats till besiktningsmannen vid besiktningen.

Skulle någon muntlig uppgift av betydelse ha utelämnats eller blivit felaktigt återgiven, enligt beställarens uppfattning, har beställaren att snarast och helst inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt beställarens uppfattning skall ändras i utlåtandet.

Om sådant meddelande inte lämnats inom ovan angiven tid kan inte besiktningsmannen göras ansvarig för eventuella brister i utlåtandet, som på så sätt kunnat rättas.

Inget att notera – Betyder att det inte upptäckts något vid besiktningstillfället som avviker från vad som kan anses vara normalt för aktuell byggnadskonstruktion, eller normalt åldersslitage.

Avvikelse – Betyder att det finns en avvikelse exempelvis från en branschstandard, som kan leda till personskada, fukt, mögel, röta och/eller elak lukt, men som nödvändigtvis inte behöver göra det.

Riskanalys – Betyder att det finns en brist som kan leda till följdskada om den inte åtgärdas.

Fortsatt teknisk utredning / rekommendationer – Betyder att skada, eller förmodad skada finns, och att orsaken och omfattningen bör utredas vidare. Under denna rubrik innefattas också eventuella rekommendationer.

*Fuktindikering:

En utanpåliggande indikering. Fuktindikeringen lämnar inte ett exakt mätvärde utan det är mer till för att jämföra mellan olika områden. Indikeringen kan reagera på vissa material utan att det finns fukt, även mot bakomliggande rör och annan metall. Det kan vara svårt att verifiera mätresultat i badrum med kakel och klinker.



Noteringar

Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Huset var möblerat vid besiktningstillfället.

HUVUDBYGGNAD

Allmänt för fastigheten

Skador som förekommer på ytskikt, inredning och konstruktioner orsakade av åldersskäl/ teknisk livslängd eller normalt slitage noteras inte särskilt i protokollet.

Allmänt inomhus/utomhus

Allmänt

Eftersom vi vistas inomhus mer än 70 % av vår tid så är det av högsta vikt att vi skall ha en väl fungerande ventilation i våra hus. Med rätt cirkulation och tillförsel av friskluft mår både du och ditt hus bättre. Ingen tilluftsventilation i kök eller våtutrymmen, då den förbrukade luften skall evakueras via dessa utrymmen.

Man får alltid räkna med i byggnader från denna tidsera att man kan ha svackor i golv och tak. Detta är inget som besiktningsmannen bedömer som allvarligt för byggnadens hållbarhet. Besiktningsmannen har dock tagit upp i de fall där han bedömer att fara finns för byggnadens konstruktion.



Utvändigt

Markförhållanden	Det noterades att man har viss mark som lutar emot byggnaden samt har man viss växtlighet i byggnadens direkta närhet. Se riskanalys 1. 
Fasad	Det noterades ett visst tvättbehov av fasaden samt noterades vissa mindre sprickor. Se riskanalys 1. 
Fönster och dörrar	Det noterades att vissa av byggnadens dörrar och fönster har visst tvätt/målningsbehov samt noterades att vissa plåtar har ett visst justerbehov. Det rekommenderas att man monterar ett entrétak på sidodörren. Se riskanalys 1. 
Hängrännor/stuprör	Det rekommenderas att man alltid leder bort eventuellt vatten från stuprören. Det noterades att vissa hängrännor/stuprör har ett visst justeringsbehov samt rensning. Se riskanalys 1. 



Besiktningsnummer: EA240411-01

APPEL BESIKTNINGAR AB

Datum: 2024-04-11

Tak	Vissa plåtar på yttertaket har ett visst justeringsbehov. Se riskanalys 1. 
Grundsockel	Det noterades att man har mindre sprickor i grundsockeln samt mindre putssläpp. Se riskanalys 1. 
Vind	Det noterades att man har missfärgning på undersidan av yttertaket. Avlufts-röret till avloppet har en spricka samt viss missfärgning runt röret. Se riskanalys 2. 



Övreplan

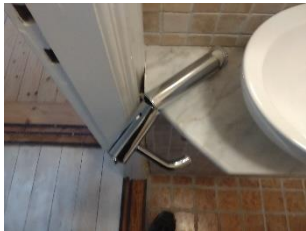
Dusch/wc	Ej färdigställt vid besiktningen. Det noterades att det stora elementet ej var ordentligt fastsatt. Det noterades brister vid rörgenomföringen i väggen. Se riskanalys 3. 
Passage	Det noterades att man har en missfärgning vid vattenrören. Se riskanalys 4. 
Sovrum 1	Inget att notera.
Sovrum 2	Det noterades att man tapetserat in ett skåp samt fläckvis missfärgning i innertaket. 
Balkong	Det noterades att man har en spricka i putsen vid spegeln. 



Besiktningsnummer: EA240411-01

APPEL BESIKTNINGAR AB

Datum: 2024-04-11

Passage	Det noterads en spricka i inne hörnet samt under trappan. 
Sovrum 3	Inget att notera.
Sovrum 4	Det noterades missfärgning på ytterväggen vid ventilationsdonet. 
Wc	Äldre våtutrymme. Kranen var ej installerad. Se riskanalys 3. 
Hall	Inget att notera.
Trappa till entréplan	Inget att notera.



Entréplan

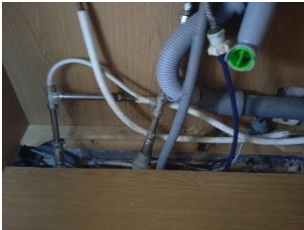
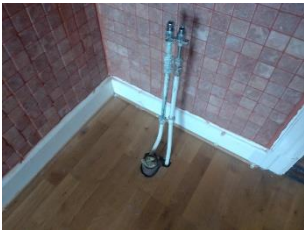
Hall	Inget att notera.
Inre hall	Inget att notera.
Wc	Äldre våtutrymme. Handfatet var sprucket. Se riskanalys 3. 
Rum 1	Det noterades att man har läckage vid ena radiatoren. 
Rum 2	Inget att notera.
Salong	Inget att notera.
För kök	Det rekommenderas att man monterar ett vattenindikationslarm i diskbänkskåpet samt dra ny mjukfog emot bänkskivan. 
Förråd under trapp	Inget att notera.



Besiktningsnummer: EA240411-01

APPEL BESIKTNINGAR AB

Datum: 2024-04-11

Kök	Det rekommenderas att man installerar vattenindikationslarm i diskbänkskåpen samt fäster upp avloppsslangen från diskmaskinen i fast material. Droppskyddet till diskmaskinen avslutas bakom sparksockeln. 
Rum innanför kök	Det noterades att man saknar täcklock på vattenrören. Det rekommenderas att man monterar ett vattenindikationslarm vid vattenrören. 
Förråd	Inget att notera.
Grov entré	Inget att notera.
Trappa till källarplan	Detta var ingen riktig trappa utan mer en stege samt var den brant samt saknades ordentlig handledare. 



Källarplan

Allmänt	Det noterades att man har missfärgningar i ytterväggen samt vissa reglade konstruktioner och diffusionstäta ytor på detta våningsplan. Se riskanalys 5.
Grov entré	Man har löst hängande elkablar samt mindre missfärgning vid dörren. 
Förråd under trappa	Det noterades mineralutfällningar i golvvinkeln. Se riskanalys 5. 
Dusch	Äldre våtrum. Det noterades att man lagt kakel/klinker på den gamla våtrumsmattan. Man har putssläpp och mineralutfällningar i ytterväggen. Golvbrunnen ligger närmare väggen än 200mm (detta var godkänt vid montage enligt då gällande branschregler). Se riskanalys 3. 



Besiktningsnummer: EA240411-01

APPEL BESIKTNINGAR AB

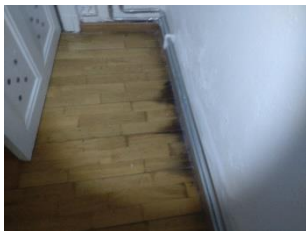
Datum: 2024-04-11

Tvättstuga	Äldre våtutrymme. Det noterades mineralutfällningar i ytterväggen samt viss röta i innerväggarna. Man har avslutat brunnsduken felaktigt i golvbrunnen. Den sticker ut under klämringen. Se riskanalys 3. 
Förråd	Det noterades mineralutfällningar i ytterväggen samt viss röta på innerväggarna. Se riskanalys 5. 
Passage/hall	Inget att notera.
Bastu	Äldre våtutrymme. Det noterades en avvikande lukt i utrymmet. Se riskanalys 3. 
Badrum	Äldre våtrum. Golvbrunnen under badkaret besiktades ej. Det noterades att man har ett felaktigt fall på golvet. Se riskanalys 3. 



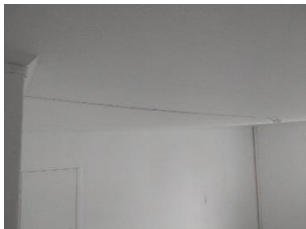
Bastu (ånga)	Det noterades att brunnsduken sticker ut under klämringen. Se riskanalys 3. 
Omklädnings utrymme	Man har gjutit igen en av golvbrunnarna. Se riskanalys 3. 
Dusch	Det noterades avvikelser vid golvbrunnen. Se riskanalys 3. 
Wc	Detta utrymme var ej ordentligt färdigställt. Det noterades att utrymmet har vissa avvikelser. Se riskanalys 3. 



Rum	Man har missfärgning på parkett samt mineralutfällningar i ytterväggen. Se riskanalys 5. 
Pumprum	Äldre våtutrymme. Elcentralen var helt exponerad. Det noterades att man har mineralutfällningar i ytterväggen. Se riskanalys 3. 
Pannrum	Äldre våtutrymme. Det noterades att man har mineralutfällningar i ytterväggen. Golvbrunnen ligger närmare väggen än 200mm (detta var godkänt vid montage enligt då gällande branschregler). Se riskanalys 3. 
Rum innanför pannrum	Äldre våtutrymme. Det noterades en avvikande lukt i detta utrymme. Det saknades golvbrunn i detta utrymme och man har monterat aggregatet till ångbastun här. Se riskanalys 3. 



Övreplan (flygelhus)

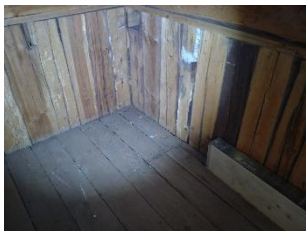
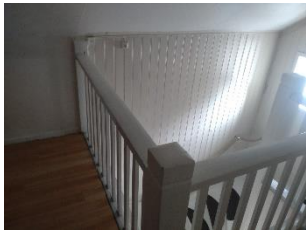
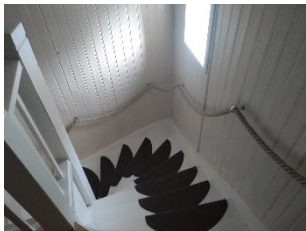
Sidovind 1	Det noterades att man har missfärgningar på insidan av yttertaket/ytterväggen. Se riskanalys 2. 
Sovrum 1	Det noterades att man har en missfärgning i innertaket samt ner lite på väggen i garderoben. Se riskanalys 4. 
Sovrum 2	Det noterades en svacka på innertaket. 
Sidovind 2	Det noterades att man har en missfärgning på insidan av yttertaket/väggen. Elinstallationen var ej säker samt var väggarna i metall. Se riskanalys 2. 



Besiktningsnummer: EA240411-01

APPEL BESIKTNINGAR AB

Datum: 2024-04-11

Sidovind 3	Det noterades att man har en missfärgning på insidan av yttertaket/väggen. Se riskanalys 2. 
Nockvind	Det noterades att man har en missfärgning på insidan av yttertaket. Se riskanalys 2. 
Hall	Räcket var en aning lågt. 
Trappa till entréplan	Det saknades en ordentlig handledare i trappan. 



Entréplan (flygelhus)

Hall	Inget att notera.
Bastu	Äldre våtutrymme. Se riskanalys 3. 
Dusch/wc	Äldre våtrum. Det noterades att man har rör genomföringar i vägg/golv närmare väggen än 60mm (detta var godkänt vid montage enligt då gällande branschregler). Brunnsdukarna sticker ut under klämringarna. Det noterades att detta utrymme ej är fackmannamässigt renoverat. Se riskanalys 3. 
Wc	Äldre våtutrymme. Det noterades att handfatet inte var ordentligt monterat. Se riskanalys 3. 
Pannrum	Äldre våtutrymme. Det noterades tecken på läckage runt expansionskärlet. Se riskanalys 3. 



Besiktningsnummer: EA240411-01

APPEL BESIKTNINGAR AB

Datum: 2024-04-11

Grov entré	Inget att notera.
Förråd under trappan	Det noterades missfärgning på insidan av ytterväggen. Det är oklart varför det finns så mycket isolering under trappan. Se riskanalys 4. 
Passage	Inget att notera.
Kök	Det rekommenderas att man installerar ett vattenindikationslarm i diskbänkskåpet samt fäster upp avloppsslangen från diskmaskinen i fast material. Det noterades tecken på läckage vid radiatoren. Det saknades droppskydd under diskmaskin. 
Allrum	Det noterades att kakelugnen har en spricka. 
Sovrum 1	Inget att notera.
Klädkammare	Inget att notera.



Utvändigt (flygelhuset)

Markförhållanden	Det noterades att man har viss mark som lutar emot byggnaden. Se riskanalys 1.
Fasad	Det noterades ett visst tvättbehov av fasaden samt noterades vissa trasiga brädor. Se riskanalys 1. 
Fönster och dörrar	Det noterades att vissa av byggnadens dörrar och fönster har visst tvätt/målningsbehov. Se riskanalys 1. 
Hängrännor/stuprör	Det rekommenderas att man alltid leder bort eventuellt vatten från stuprören. Det noterades att vissa hängrännor/stuprör har ett visst justeringsbehov. Se riskanalys 1. 
Tak	Vissa plåtar på yttertaket har ett visst justeringsbehov. Se riskanalys 1. 



Besiktningsnummer: EA240411-01

APPEL BESIKTNINGAR AB

Datum: 2024-04-11

Grundsockel	Det noterades att man har mindre sprickor i grundsockeln. Se riskanalys 1. 
Krypgrund	Ej besiktad då ingång var låst. 

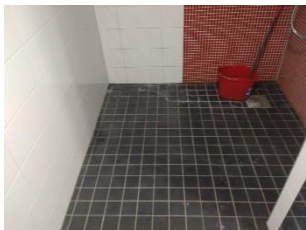


Övreplan (flygelhus gymmet)

Allmänt/gym	Det noterades att man har en svacka på golvet/taket i detta utrymme samt stor sprickbildning i virket. Det noterades att man har skadedjur i vissa av de bärande konstruktionerna. Se fortsatt teknisk utredning 1. 
Trappa till entréplan	Det saknades handledare i trappan. 



Entréplan (flygelhus Gymmet)

Hall	Det noterades att man har en missfärgning på insidan av ytterdörren. Se riskanalys 4. 
Gym sal	Det noterades att man har en svacka på golvet/taket i detta utrymme samt stor sprickbildning i virket. Se fortsatt teknisk utredning 1. 
Garage	Det noterades missfärgning på limträbalken i taket. Se riskanalys 4. 
Dusch	Äldre våtrum. Se riskanalys 3. 



Besiktningsnummer: EA240411-01

APPEL BESIKTNINGAR AB

Datum: 2024-04-11

Wc	Äldre våtutrymme. Se riskanalys 3. 
Dusch	Äldre våtrum. Det noterades att man har rörgenomföringar i vägg/golv närmare väggen än 60mm (detta var godkänt vid montage enligt då gällande branschregler). Det noterades tecken på läckage vid blandaren. Se riskanalys 3. 
Gym sal 2/ sidoentré	Ytterdörren gick ej att öppna helt. 
Garage	Äldre våtutrymme. Det noterades att man har mineralutfällningar i ytterväggen. Se riskanalys 3. 



Utvändigt (flygelhuset Gymmet)

Markförhållanden	Det noterades att man har viss mark som lutar emot byggnaden samt viss växtlighet i byggnadens närhet. Se riskanalys 1. 
Fasad	Det noterades ett visst tvättbehov av fasaden. Se riskanalys 1. 
Fönster och dörrar	Det noterades att vissa av byggnadens dörrar och fönster har visst tvätt/målningsbehov. Det noterades att vissa plåtar saknades och vissa har ett visst justerbehov. Se riskanalys 1. 
Hängrännor/stuprör	Det rekommenderas att man alltid leder bort eventuellt vatten från stuprören. Det noterades att vissa hängrännor/stuprör har ett visst justeringsbehov. Se riskanalys 1.



Besiktningsnummer: EA240411-01

APPEL BESIKTNINGAR AB

Datum: 2024-04-11

Tak	Vissa plåtar på yttertaket har ett visst justeringsbehov samt saknades vissa. Se riskanalys 1. 
Grundsockel	Det noterades att man har mindre sprickor/hål i grundsockeln. Se riskanalys 1. 



Risikanalys

1. När det finns brister i fasad eller i montaget/underhållet av snickerier, fönster och plåtdetaljer finns det en risk att vatten kan tränga in och orsaka skador i angränsande konstruktioner. När det är sprickor i fasaden finns det en risk att vatten kan tränga in och orsaka skador på angränsande konstruktioner samt att sprickan kan förvärras på grund av frostsprängning. När vatten från stuprör inte leds bort genom dagvattenledningar utan får rinna ut i anslutning till byggnaden och när det finns skador på rännor och rör, finns det en risk att man ökar fukttillskottet i grundkonstruktionen och på närliggande konstruktioner som då kan orsaka skador. Ledningarna/dagvattenbrunnarna kan sättas igen om löv och annat skräp ej stoppas från att följa med regnvattnet. När marken lutar mot byggnaden finns det en risk att ytvatten kan komma in i grundkonstruktionen och orsaka skador. Närliggande rabatter och planteringar (träd och buskar) kan komma att eller har påverkat grundkonstruktioner negativt med sitt/sina rotsystem och kan orsaka skador. Planteringar ökar även fuktbelastningen på fasad och grundmur samt kan täppa till eventuella luftspalter vid takfot vilket även där kan skapa/orsaka skador på vind.
2. Otätheter mellan ett varmt och kallt utrymme innebär en risk för konvektionsskador i det kallautrymmet. Varm fuktig luft kan passera genom hål/springor och orsaka missfärgningar. När man fått mikrobiologisk missfärgning på vinden är det en indikering på att man har fått en förhöjd fuktstatus i luften på vinden så att ett gynnsamt klimat för en mikrobiologisk tillväxt har uppstått. Det kan vara en indikering på att ventilationen inomhus är undermålig. Den mikrobiologiska missfärgningen kan skapa dålig lukt och skador.
3. I våtutrymmena (bad, wc, dusch och tvättstuga) skall det finnas ett tillfredställande fuktskydd. Möjlighet att kontrollera tätskikt på golv- och väggytor där keramiska plattor har applicerats är väldigt begränsad. När det inte finns dokumentation som garanterar att arbetet är branschmässigt utfört eller om det finns avvikelser från branschstandard, kan inte risken för skador i angränsande konstruktioner helt uteslutas även om ingen fukt indikerades.
4. När man fått missfärgning i utrymmet är det en indikering på att man har fått en fuktrelaterad obalans i utrymmet. Inträngt vatten kan leda till problem/ skador i angränsande konstruktioner.
5. En källare utsätts i regel mer eller mindre för permanent fuktpåverkan från angränsande mark och fuktindikering förekommer punktvis på källarväggarna och på golvet i vanlig omfattning för hustypen. Utifrån erfarenhet är det känt att konstruktioner och beläggningar/beklädnader med organiska och täta material mot golv- och väggytor bör undvikas, då skador kan uppstå. Detta kan leda till en elak lukt. Det kan inte uteslutas att brister föreligger alternativt kommer att uppstå i dräneringsmaterialen då den tekniska livslängden har passerat. När det har blivit mineralutfällningar/fuktgenomslag på ytorna är det en indikering på att materialet har varit fuktigt en längre tid och att dräneringen är i behov av en förbättring. Är ytan målad med en icke ånggenomsläpplig färg finns det en risk att fukten vandrar upp i konstruktionerna och orsaka skador. Det kan inte uteslutas att dessa brister kommer att orsaka skador.

Samtliga listade risker noterade i protokollet samt när den tekniska livslängden passerat sin åldersgräns, kan ge upphov till fukt, mögel, röta och elak lukt.

En "Avvikelse" kan innebära att man inte tagit hänsyn till branschregler men kan också innebära ovan risker.



APPEL BESIKTNINGAR AB

Besiktningsnummer: EA240411-01

Datum: 2024-04-11

Fortsatt teknisk utredning

1. Då man har brister i bärande konstruktioner rekommenderas att man kontaktar en behörig fackman för en djupare utredning.

Köpare kan begära fortsatt teknisk utredning för att klarlägga om risk för väsentligt fel som besiktningsmannen antecknat i riskanalysen finns eller inte. En fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen. En sådan utredning kan beställas särskilt. En fortsatt teknisk utredning förutsätter fastighetsägarens uttryckliga medgivande.

Övrigt

Det är få hus som är identiska.

Målet vid varje besiktning är att få fram så mycket information om huset som det bara är möjligt, så att alla inblandade får ett bra underlag och kan fatta välgrundade beslut.

Som Säljare/Köpare är det viktigt att ta del av hela protokollet, samt att säkerställa att man förstår innebörden av det som står där. Har man som köpare inte närvarat vid besiktningsstillfället rekommenderar vi att en besiktningsgenomgång görs, antingen via telefon eller på plats.

Vänliga hälsningar

APPEL BESIKTNINGAR AB

Erik Appel

Besiktningsman, SBR

Appel Besiktningar AB

Växel: 073-747 10 28

info@appelbesiktningarab.se

www.appelbesiktningarab.se





Bilaga 1 – Okulär elinstallationskontroll

Vem ansvarar för elsäkerheten?

Alla bostäder har en elanläggning, som i sin tur har en innehavare. Det är innehavaren som ansvarar för att elanläggningen är säker. Ansvaret innebär bland annat att regelbundet kontrollera anläggningen och hålla koll på vilka lagar och regler som gäller. Innehavaren är skyldig att se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom.

För att klara sin uppgift skall innehavaren utöva tillsyn av anläggningen med hjälp av en behörig fackman både fortlöpande och periodiskt. Med "Innehavare" menas en person som genom till exempel arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp disponerar över en elanläggning.

Uppdragets omfattning

Bedömningar och rekommendationer grundar sig på säljarens uppgifter och allmänt kända åldersmässiga avskrivningar på elinstallationer. Besiktningsförrättaren har i allmänhet större erfarenhet av elinstallationer än en husköpare/ägare. Några undersökningar i form av isolationsmätningar eller andra mätningar av elsystemet utförs inte.

När uppgifter inhämtas angående elsystemet i fastigheten vilka frångår normal funktion ska elektriker/fackman anlitas. Dessa typer av undersökningar kräver i allmänhet besiktningsmän med särskild behörighet för respektive installation. Undertecknad besiktningsman har inte elbehörighet. Besiktningsmannen ansvarar inte för riktigheten i lämnade upplysningar.

Information om elanläggningen

Anläggningens ålder:	Original samt bytt delar vid olika renoveringar.
Övriga upplysningar:	Inga noteringar
Iakttagelser:	- Det noterades att man hade blandade eluttag i olika utrymmen i byggnaden. Det rekommenderas att man byter dessa så de blir lika. - Det noterades att man har vissa strömbrytare som var lite lösa. - Det noterades att stora delar av elinstallationerna i byggnaderna var undermåliga och vissa fall farliga.
Slutsats och rekommendationer:	Det rekommenderas att man kontaktar en behörigfackman för en ordentlig genomgång av elanläggningen.



Bilaga 2 – Okulär kontroll av vatten, avlopp

Bedömningar och rekommendationer grundar sig på säljarens uppgifter, allmänt kända ålders- och/eller försäkringsmässiga avskrivningar och/eller andra uppenbara indikationer på fel. Besiktningsförrättaren har i allmänhet större erfarenhet av installationer för vatten- och avlopp, än en normalt bevandrad husköpare/ägare, i detta fall redovisas därför bedömningar och eventuella rekommendationer avseende denna installation. Några undersökningar i form av mätningar eller asbestinventeringar utförs inte av besiktningsförrättaren. Dessa typer av undersökningar kräver i allmänhet fackman med särskild specialistkunskap för respektive installation.

Ett upprättat utlåtande för tilläggsuppdraget okulär kontroll av vatten och avlopp är att betrakta som en nyttig tilläggsinformation. Den innebär inte att besiktningsmannen garanterar funktion eller att installationen inte är i behov av en översikt, underhåll, uppgradering eller reparation. För att säkerställa detta krävs en utredning av en behörig fackman. Besiktningsmannen ansvarar inte för riktigheten för

Information om byggnadens vatten och avlopp

Anläggningens ålder:	Original samt bytt delar i samband med olika renoveringar.
Vattenförsörjning:	Eget vatten
Typ av avlopp:	Enskilt avlopp
Övriga upplysningar:	Inga noteringar
Iakttagelser:	• Det rekommenderas att man fäster upp avloppsslangen från disk/tvättmaskinen i fast material. • Det rekommenderas att man installerar vattenindikationslarm på de platser där man har lite dolda vattenrör/kopplingar. • Det noterades att vissa delar av vvs installationerna var ej utförda av en behörig fackman.
Slutsats och rekommendationer:	Det rekommenderas att man kontaktar en behörigfackman för en ordentlig genomgång av vvs-anläggningen.



Bilaga 3 – Fuktmätning

Mätning

Information från uppdragsgivare	Ingen information lämnades.
Utförande	Stickprovsmässiga mätningar har utförts på grundkonstruktionen och på delar av övriga stomkonstruktionen i huvudbyggnaden. Mätningarna kan ej garantera en riskfri konstruktion. Mätningen utfördes med Protimeter Surveymaster samt Testo 605i.
Information	Fuktigheten ändras över året på grund av årstid och temperatur. Sommartid är det som fuktigast i krypprunden och källaren. Under vinterhalvåret är det som fuktigast på vinden. Vid långvarigt regn/ snösmältning kan ofta förhöjd lokal fuktighet noteras. Luftfuktighet (RF) Luftens fuktighet mäts i relativ fuktighet (% RF). RF är enkelt uttryckt ett mått på hur mycket vatten som luften innehåller vid en viss temperatur. Vid 100 % RF är luften mättad och fukten fälls ut i form av små vattendroppar. Men redan vid 60 % RF korroderar stål, vid 70 % -75 % RF finns det risk för mikrobiell tillväxt (mögel). I Sverige ligger medelvärdet för utomhusluften över året runt 80 % RF. Fuktkvot (FK) Ett materials fuktighet, t.ex. en regel eller en vindskiva, mäts oftast i fuktkvot (FK). FK är ett mått på förhållandet mellan fukttinnehåll i kg och mängden torrt material i kg. Vid fuktkvoter överstigande 17 % i gran och furuvirke finns det risk för mikrobiell tillväxt (mögel).



Bilaga 3 – Fuktmätning resultat

Resultat

Källarplan (yttervägg)	120 %RH (enbart i nedre delen av ytterväggarna) Detta är ett tecken på att fukt från marken gått upp lite i väggarna. Detta är normalt förekommande på denna typ av hus. Det bedöms inte som allvarligt.
Fukttillskott	3,43gr/m3
Fuktkvotsmätning (yttertak)	18 %FK
Bilder	

Slutsats och rekommendationer:

Vid denna besiktning så gjordes det stickprovsmätningar i olika delar i byggnaden och vid dessa mätningar påträffades vissa förhöjda fuktvärden. Detta bedöms som normalt för denna typ av hus. Dock rekommenderas att man kontaktar en fukttekniker för att få förslag till åtgärder vid problemen.



Bilaga 4 – Radonindikation

Mätpunkt	Radonhalt Bq/m ³ (medelvärde)	Mättid	Gränsvärde Bq/m ³	Slutsats
1	1	1	1	1
Tvättstuga	93	2 tim	<200	Inga förhöjda värden vid radonmätningen.

Beskrivning av risk

Radon är en lukt och färglös ädelgas som vid för stor exponering kan orsaka lungcancer. Radongashalten kan variera beroende på årstid, boendevanor och radonkälla. Gällande riktvärde för radonhalt i bostad är 200 Bq/m³. Man kan få olika årsmedelvärden beroende på vilken tid du gör mätningen därav så finns det en felmarginal på ca 30%.



Bilaga 5 – Areamätning

NOTERINGAR

Förutsättningar:	Mätningen gjordes på plats i en fullt möblerad byggnad. Inga planritningar presenterades.	
Uppmätning:	Mått är tagna på plats med en Bosch lasermätare.	
Utförande:	Fastigheten har mätts upp enligt SVENSK STANDARD SS 21054:2020 avseende bo och biareor. Areor anges i m ² . Mätningen är utförd med reservation om en felmarginal om +/- 2 m ² .	
Resultat:	Huset har en total boarea på:	302 m².
	Varav entréplan:	172 m ² .
	Varav övreplan:	130 m ² .
	Biyta på källarplan:	157 m ² .
	Övrig yta på vindsplan:	93 m ² .



Bilaga 6 – Villkor

SE NOGA NEDAN VILKEN RUBRIK SOM GÄLLER JUST DITT UPPDRAG; KÖPARE ELLER SÄLJARE

Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för köpare

Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för köpare är att i samband med en fastighetsöverlåtelse samla och redovisa information om fastighetens fysiska skick. Insamlingen sker genom en byggnadsteknisk okulär undersökning som verkställs av en särskilt anlitad sakkunnig besiktningsman.

Resultatet redovisas i ett besiktningsutlåtande. Besiktningsutlåtandet kan utgöra en del av den undersökning av fastigheten som en köpare är skyldig att genomföra i samband med fastighetsköpet. Besiktningsutlåtandet ersätter dock inte köparens undersökningsplikt.

Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för säljare

Ändamålet med en överlåtelsebesiktning för säljare är att inför en fastighetsöverlåtelse samla och redovisa information om fastighetens fysiska skick. Insamlingen sker genom en byggnadsteknisk okulär undersökning som verkställs av en särskilt anlitad sakkunnig besiktningsman.

Resultatet redovisas i ett besiktningsutlåtande som är avsett att användas vid fastighetsförsäljningen som en byggnadsteknisk beskrivning av fastighetens skick.

Besiktningsutlåtandet kan även ha betydelse vid förhandlingen om de villkor som ska gälla för fastighetsköpet och det kan också utgöra underlag till en dolda-försäkring.

Fel i besiktningsmannens uppdrag eller krav på grund av sådant fel skall reklameras respektive framställas inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts respektive från det att skada upptäckts. Besiktningsmannen ansvarar inte för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklamerats respektive framställts senare än två år efter att uppdraget avslutats. Uppdraget är avslutat i och med att besiktningsmannen översänt besiktningsutlåtandet till uppdragsgivaren.

Genomförandet av en överlåtelsebesiktning

Uppdragsbekräftelse

Efter mottagandet av uppdraget översänder eller överlämnar besiktningsmannen en uppdragsbekräftelse till uppdragsgivaren alternativt bekräftar uppdragsgivaren villkor och uppdrag digitalt via besiktningsföretagets sajt (besiktigat.se). Besiktningsmannen går igenom uppdragsbekräftelsen och villkoren för uppdraget med uppdragsgivaren innan överlåtelsebesiktningen påbörjas.

Handlingar och upplysningar

Inför överlåtelsebesiktningen eller i samband med överlåtelsebesiktningens påbörjande tar besiktningsmannen del av de handlingar och övriga upplysningar som överlämnats. De handlingar och upplysningar som besiktningsmannen lägger till grund för överlåtelsebesiktningen antecknas i besiktningsutlåtandet.

Okulär besiktning

Överlåtelsebesiktningen genomförs i form av en omsorgsfull okulär besiktning av fastigheten. Överlåtelsebesiktningens omfattning framgår av uppdragsbekräftelsen med tillhörande villkor för överlåtelsebesiktningen.

Vid den okulära besiktningen undersöker besiktningsmannen synliga ytor i samtliga tillgängliga utrymmen samt fasader, tak och mark i den mån marken är av byggnadsteknisk betydelse. Med tillgängliga utrymmen menas alla sådana utrymmen som kan undersökas via öppningar, dörrar, inspektionsluckor och liknande samt alla utrymmen som i övrigt är krypbara, förutsatt att besiktningsmannen kan utföra sitt arbete professionellt i dessa utrymmen. Detta beslut är besiktningsmannens att ta.

Om besiktningsmannen av någon anledning inte har gjort en okulär besiktning av ett utrymme eller en yta som omfattas av överlåtelsebesiktningen skall detta antecknas i besiktningsutlåtandet.



**Besiktningsutlåtande**

Besiktningsmannen upprättar ett besiktningsutlåtande över överlåtelsebesiktningen. I besiktningsutlåtandet redovisas de fel som upptäckts vid den okulära besiktningen.

Besiktningsutlåtandets innehåll är en följd av att överlåtelsebesiktningen utförts med sådan omsorg som är påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter och omständigheterna vid överlåtelsebesiktningen. Vid överlåtelsebesiktningen har således bland annat byggnadernas ålder och konstruktion betydelse. En äldre byggnad har normalt fler fel än en nyare byggnad och en äldre byggnad uppfyller inte alltid moderna krav.

I besiktningsutlåtandet redovisas endast de fel som har någon betydelse för bedömningen av fastighetens skick. Mindre fel (skavanker) antecknas normalt inte. Besiktningsmannens ansvar för besiktningsutlåtandet framgår av villkoren för uppdraget.

Risikanalys

Om besiktningsmannen bedömer att det finns påtaglig risk för att fastigheten har andra väsentliga fel än de som framkommit vid den okulära besiktningen redovisar besiktningsmannen förhållandet i en riskanalys i besiktningsutlåtandet. Till grund för riskanalysen lägger besiktningsmannen främst fastighetens konstruktion, ålder och skick, iakttagelser som gjorts vid den okulära besiktningen, den information som lämnats genom handlingar och upplysningar samt beskaffenheten hos jämförbara fastigheter och omständigheterna vid överlåtelsebesiktningen. I riskanalysen ges även en motivering till bedömningen.

Fortsatt teknisk utredning

Besiktningsmannen kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.

Om besiktningsmannen gjort en anteckning om en påtaglig risk för väsentligt fel i form av en riskanalys, så föreslår inte besiktningsmannen någon fortsatt teknisk utredning i den delen. Uppdragsgivaren kan själv se till att den påtalade risken utreds.

Fortsatt teknisk utredning ingår inte i överlåtelsebesiktningen.

Besiktningsutlåtandets juridiska betydelse

Genom en överlåtelsebesiktning för köpare klargörs ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare för de fel som redovisats i besiktningsutlåtandet.

Genom en överlåtelsebesiktning för säljare och överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen klargörs ansvarsfördelningen mellan säljare och köpare för de fel som redovisats i besiktningsutlåtandet.

De redovisade felen kan till exempel inte anses utgöra dolda fel i fastigheten. De fel som antecknats i besiktningsutlåtandet liksom de risker som antecknats i riskanalysen och som senare infrias kan en köpare normalt inte göra gällande mot säljaren efter fastighetsköpet.

Om inte annat avtalats i samband med överlåtelsen av fastigheten ersätter besiktningsutlåtandet inte köparens undersökningsplikt enligt jordabalken.

Syftet med en överlåtelsebesiktning för säljare är således inte att utgöra en del av fullgörandet av köparens undersökningsplikt.

Överlåtelsebesiktningens omfattning är mindre än en köparens undersökningsplikt enligt lag och i besiktningsmannens uppdrag ingår normalt inte att fullgöra köparens undersökningsplikt avseende de besiktade delarna av fastigheten.

Överlämnandet av besiktningsutlåtandet till köparen innebär inte heller att säljaren utfäster eller garanterar att fastigheten har de egenskaper eller det skick som framgår av besiktningsutlåtandet. För att en utfästelse

eller garanti skall föreligga krävs att säljaren ger särskilt uttryck för det, t.ex. genom att det anges i köpekontraktet.

Besiktningsutlåtandet redovisar förhållandena vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen. Både köparen och säljaren måste vara observanta på att förhållandena då kan vara andra än vid tidpunkten för överlåtelsen av fastigheten.



NEDAN FEM PUNKTER GÄLLER KÖPARE

Sedan uppdragsgivaren läst besiktningsutlåtandet kan uppdragsgivaren därefter välja ett eller flera av här angivna fem alternativ:

1. Antingen att köpa den besiktade fastigheten på de villkor som säljaren angivit,
2. eller att avstå från att köpa den besiktade fastigheten,
3. eller att med utgångspunkt från informationen i besiktningsutlåtandet inleda en diskussion med säljaren om pris och andra villkor för köp,
4. eller att be säljaren om en skriftlig garanti i köpekontraktet för att förhållande eller risk för fel som anges i besiktningsutlåtandet inte föreligger,
5. eller att be säljaren att få utföra en fördjupad undersökning genom en fortsatt teknisk utredning för att klarlägga omfattningen av antecknade fel eller för att förvissa sig om den påtagliga risk för väsentligt fel som anges i riskanalysen är infriad eller inte.

Tilläggsuppdrag

Köpare kan genom särskild överenskommelse med besiktningsmannen träffa avtal om tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen. Tilläggsuppdrag förutsätter normalt ett godkännande av fastighetens ägare.

Säljaren kan genom särskild överenskommelse med besiktningsmannen träffa avtal om tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen. Syftet med ett tilläggsuppdrag kan vara att utvidga undersökningen till att omfatta delar som inte ingår i överlåtelsebesiktningen eller att undersöka omständighet som inte kunnat klarläggas vid överlåtelsebesiktningen. Ett tilläggsuppdrag är inte en del av överlåtelsebesiktningen, men kan utföras i samband med denna.

Syftet med ett tilläggsuppdrag kan vara att utvidga undersökningen till att omfatta delar som inte ingår i överlåtelsebesiktningen eller att undersöka omständighet som inte kunnat klarläggas vid överlåtelsebesiktningen. Ett tilläggsuppdrag är inte en del av överlåtelsebesiktningen, men kan utföras i samband med denna.

Omfattningen av överenskomna tilläggsuppdrag ska anges i uppdragsbekräftelsen till överlåtelsebesiktningen eller i en separat uppdragsbekräftelse och resultatet av ett sådant tilläggsuppdrag ska redovisas i särskild bilaga till besiktningsutlåtandet från överlåtelsebesiktningen eller i ett eget utlåtande.

Om uppdragsgivaren beställer tilläggsuppdrag som utförts i anslutning till överlåtelsebesiktningen gäller villkoren för överlåtelsebesiktningen även för tilläggsuppdraget.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGSUPPDRAGET

1. Begreppsbestämningar

1.1 Med uppdragsgivare avses köparen av fastigheten eller någon som är intresserad av att köpa fastigheten. Alternativt säljaren av fastigheten eller den som på säljarens uppdrag (t.ex. mäklare) beställer överlåtelsebesiktningsuppdraget av besiktningsmannen.

1.2 Med besiktningsman avses i tillämpliga delar även det besiktningsföretag som mottagit uppdraget att utföra överlåtelsebesiktningen.

1.3 Med fel avses en avvikelse från det skick som en tänkt köpare med fog kan förutsätta att fastigheten skall ha vid tidpunkten för köpet om köpet genomfördes vid tidpunkten för överlåtelsebesiktningen.

1.4 Med fastighet kan avses den del av fastigheten som omfattas av besiktningen.





2. Överlåtelsebesiktningens omfattning

2.1 Överlåtelsebesiktningen gäller förhållandena vid besiktningstillfället.

2.2 Om inte annat avtalats omfattar överlåtelsebesiktningen en byggnadsteknisk okulär besiktning av fastighetens huvudbyggnad, vidbyggt garage/carport och den markyta i anslutning till byggnad som har teknisk betydelse för de besiktade byggnaderna. Överlåtelsebesiktningen omfattar således inte hela fastigheten.

2.3 Överlåtelsebesiktningen omfattar inte installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökgångar eller eldstäder. Besiktningen omfattar inte energideklaration, miljöinventering, undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmätning, fuktmätning eller annan mätning.

2.4 I överlåtelsebesiktningen ingår inte att lämna åtgärdsförslag eller kostnadskalkyler.

2.5 Överlåtelsebesiktningens omfattning kan utökas eller inskränkas efter särskild överenskommelse mellan uppdragsgivaren och besiktningsmannen. Sådan överenskommelse ska i förekommande fall framgå av uppdragsbekräftelsen eller enligt särskilt avtal.

3. Uppdragsgivarens skyldigheter

3.1 Uppdragsgivaren ska se till att de handlingar och övriga upplysningar om fastigheten som behövs för överlåtelsebesiktningen finns tillgängliga för besiktningsmannen vid överlåtelsebesiktningens påbörjande.

3.2 Uppdragsgivaren ska se till att fastighetens samtliga utrymmen och ytor är tillgängliga för besiktning. Det innebär att de skall vara lättåtkomliga och fria från skrymmande bohag. Godkänd stege ska finnas tillgänglig.

3.3 Uppdragsgivaren ska noggrant läsa besiktningsutlåtandet efter mottagandet och utan dröjsmål därefter meddela besiktningsmannen om besiktningsutlåtandet innehåller någon felaktighet eller saknar något.

4. Besiktningsmannens åtagande och ansvar

4.1 Besiktningsmannen är inte skyldig att kontrollera riktigheten av de handlingar och upplysningar om fastigheten som han mottar i samband med överlåtelsebesiktningen.

4.2 Besiktningsmannen skall arkivera en kopia av besiktningsutlåtandet under minst två år.

4.3 Besiktningsmannen är skyldig att ersätta den skada som besiktningsmannen orsakar uppdragsgivaren genom vårdslöshet eller försummelse vid utförandet av överlåtelsebesiktningen. Besiktningsmannens ansvar är begränsat enligt nedanstående villkor.

4.4 Besiktningsmannen är endast ansvarig för uppdraget gentemot sin uppdragsgivare. Annan än uppdragsgivare äger således inte rätt till skadestånd från besiktningsmannen.

4.5 Besiktningsmannens skadeståndsskyldighet är begränsad till ett belopp motsvarande skillnaden mellan fastighetens värde vid överlåtelsestillfället med respektive utan fel i besiktningsutlåtandet och överstiger inte i något fall 15 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring vid den tidpunkt då avtal om överlåtelsebesiktning träffades.

4.6 Skada vars värde understiger ett belopp motsvarande 0,2 prisbasbelopp är besiktningsmannen inte skyldig att ersätta.

4.7 Om besiktningsmannen utför tilläggsuppdrag i anslutning till överlåtelsebesiktningen skall begränsningen i besiktningsmannens skadeståndsskyldighet omfatta även skada på grund av fel i tilläggsuppdraget.

4.8 Skada som beror på att det i besiktningsutlåtandet saknas någon uppgift eller påpekande som besiktningsmannen lämnat muntligen ersätts endast om uppdragsgivaren omgående efter erhållandet av besiktningsutlåtandet begärt komplettering av besiktningsutlåtandet.

4.9 Fel i besiktningsmannens uppdrag eller krav på grund av sådant fel skall reklameras respektive framställas inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts respektive från det att skada upptäckts. Besiktningsmannen ansvarar inte i något fall för fel och är inte skyldig att betala för krav som reklameras respektive framställs senare än två år efter att uppdraget avslutats. Uppdraget är avslutat i och med att besiktningsmannen översänt besiktningsutlåtandet till uppdragsgivaren.

4.10 Besiktningsmannen är skyldig att inneha en giltig konsultansvarsförsäkring med särskilda villkor om överlåtelsebesiktning.



5. Äganderätt och nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet

5.1 Besiktningsmannen har upphovsrätten till besiktningsutlåtandet. Uppdragsgivaren får endast använda besiktningsutlåtandet i enlighet med det avtalade ändamålet.

5.2 Uppdragsgivaren äger inte överlåta besiktningsutlåtandet eller nyttjanderätt till besiktningsutlåtandet utan besiktningsmannens/besiktningsföretagets uttryckliga medgivande. Besiktningsmannen/besiktningsföretaget har i samband med överlåtelse rätt att vid sammanträffande eller på annat lämpligt sätt mot ersättning redovisa besiktningsutlåtandet för förvärvaren.

5.3 Sker överlåtelse utan medgivande kan innehållet i besiktningsutlåtandet inte göras gällande mot besiktningsmannen. Samma sak gäller om uppdragsgivaren utan medgivande använder besiktningsutlåtandet för annat än det avtalade ändamålet.

5.4 I inget fall har förvärvare av besiktningsutlåtandet bättre rätt än uppdragsgivaren.

ÖVRIGA VILKOR – TILLÄGGSUPPDRAG

OKULÄR EL- OCH VA KONTROLL

Överlåtelsebesiktningen omfattar normalt inte installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökgångar eller eldstäder.

Bedömningar och rekommendationer grundar sig på ägares uppgifter och allmänt kända åldersmässiga avskrivningar på el- samt vatten/avloppsinstallationer.

Några undersökningar i form av isolations-mätningar eller andra mätningar/provtagningar av el- och vatten/avlopp ingår inte. När uppgifter inhämtas angående el- och vatten/avloppsinstallationer i fastigheten vilka frångår normal funktion ska elektriker, VVS-installatör/fackman anlitas. Dessa typer av undersökningar kräver i allmänhet besiktningsmän med särskild behörighet för respektive installation. Undertecknad besiktningsman har inte behörighet i ovan nämnda genrer.

Kontrollen innebär inte att besiktningsförrättaren garanterar funktion eller att installationen inte är i behov av en översikt, underhåll, uppgradering eller reparation.

ÖVRIG INFORMATION GÄLLANDE REKLAMATION

Fel som uppstått på grund av väderfenomen/ extrema väderförhållanden är inte en giltig anledning för reklamation.

Besiktningar som utförs till grund för att teckna försäkringslösningar/ avtal kan inte ligga till grund för reklamation. Detta då besiktningen måste vara utförd på samma grunder som en överlåtelsebesiktning samt enligt villkor för denna besiktning.